

# Rapport og dokumentasjon fra arbeider på låna på Klemetsaune



November 2018  
Syllstokken AS

## Oppdraget.

Vi fikk i oppgave å skifte ut syllstokk på gavlvegg og langsida bort til trapp samt utskifting av tilstøtende panel, samt lage ny kjellernedgang.



Nederste stokk var ødelagt av råte, deler av novkassene var ødelagt, og det var behov for å skifte ut noen panelbord. Det ble valgt en løsning der vi skulle legge inn et horisontalt bord over vasshulle fra hjørnet bort til trapp. Panelet skulle kappes slik at disse lå ned mot denne.

## Utføring

Bakken og Magnussen fjernet først sementpuss, og begynte å bygge opp muren på nytt. Deretter tok vi ned syllstokken på gavlveggen, deretter syllstokk på langveggen.



Det viste seg at gulvåsen nærmest gavlveggen også måtte skiftes ut.

Gulvåsen ble demontert, kopiert. Dette ble gjort med øks, slik som den opprinnelige.




Deretter ble gulvåsen satt på plass. Gulvbordene var litt lange, og presset på laftet, så disse ble renkappet. Vi måtte også demontere en del listverk i stua for å få til dette. Gulvet i stua ble også rettet opp i forbindelse med innsetting av ny gulvås.



Videre demonterte vi stukk nummer to fra gavlsiden, gjorde en spuns i denne, og tilpasset (å meddra) denne til den nye syllstokken. Den nye syllstokken på langsiden ble laftet mellom disse.



Novkassene viste seg å ha not og fjær i sine sammenføyninger. En teknisk god løsning for å hindre vann i å komme inn i knutene. Dog tidkrevende å restaurere. Men vi høvlet møysommelig not og fjær i nye deler, og monterte disse etter at horisontalbord og vasshylle var montert.

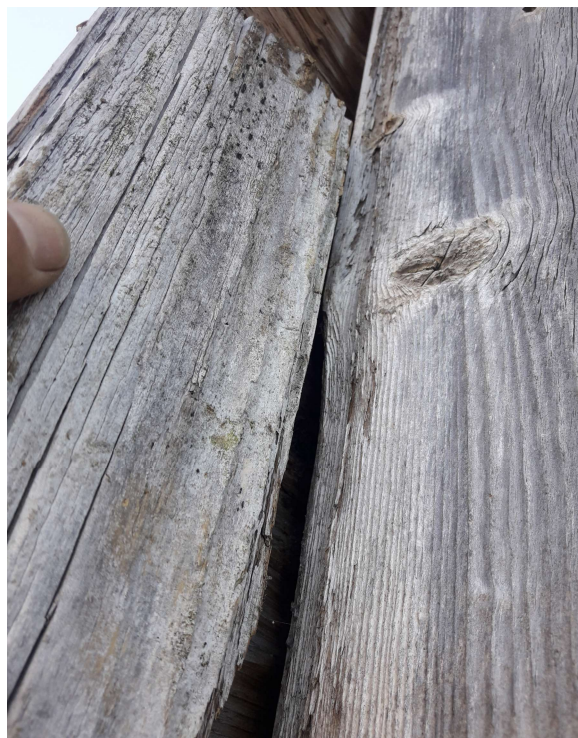

Panelet hadde forskjellige bredder og tykkelse. Vi lagde en høvel med tilsvarende profil som originalbordene. Da er det enkelt å tilpasse hvert enkelt bord, med riktig profil.



Vi skiftet også ut stokken under dørterskel, reparerte litt nederst på dørkarmene, og lagde en ny løsning under denne for å få god avrenning. Døren trenger oppgradering, så disse arbeidene anser vi for å være midlertidige.

Til slutt lagde vi ny kjellernedgang. Den gamle var totalskadet. Vi gravde ut en del våt jord, og erstattet med stein, slik at ny nedgang i liten grad er i kontakt med våte masser. Vi benyttet fin furu i kraftige materialer, slik at denne skal holde så lenge som mulig. Trinnene er laget av rester etter produksjon av vanneser! I hele denne konstruksjonen har vi brukt skruer, som vi ikke har skrudd langt inn, slik at det skal være enkelt å demontere når den tid kommer at også denne trappa må skiftes.



Vi gjorde også noen utbedringer av panel på nordsiden. Noe råte i syllstokken ble fjernet, og det ble lagt på noen nye panelbord.





Detalj fra hjørnet.



Det er mange detaljer som kan nevnes i et slikt prosjekt. Men resultatet er vi fornøyd med, og vi håper og tror arbeidene som her er utført bidrar til at huset kan stå enda mange år.

Dog er det en god del kritiske punkter som bør gjøres noe med snarest. Viktigst å nevne er vannbrett over vinduer.

Takk for oppdraget.

Syllstokken AS

v/ Lars Asdøl